



ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1972

ΥΛΙΚΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Β 160

ΧΑΛΥΒΑΣ STALL 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Β

ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β

ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1.) ΚΑΝΕΠΕ

ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΙΣΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠΕ.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ.

ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΣΑΝ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ.

ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΗΦΘΗΚΕ 0,16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Σ3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο σκελετός του κτιρίου παρουσιάζει

α) Έντονες οξειδώσεις οπλισμών λόγω πιθανής χρησιμοποίησης θαλασσινού νερού κατά την ανάμειξη και σκυροδέτηση

β) Απουσία δόνησης κατά τη σκυροδέτηση

γ)Κακοτεχνία όπλισης

δ)Αποκόλληση τοιχοποιίας από τον περιμετρικό σκελετό

ε)Αρκετές έμμεσες στηρίξεις

ΑΣΤΟΧΙΕΣ




Λόγω του αυξημένου σεισμικού συντελεστή του κτιρίου σε σχέση με τον υπολογισμένο κατά την ανέγερση παρουσιάζονται τα εξής:

α) Στα υποστυλώματα

K2,K3,K4,K5,K6,K9,K10,K12,K13,14 αστοχία σε κάμψη

β) Στις κεντρικές δοκούς Δ14,Δ15,Δ17,Δ18,Δ19,Δ31 αστοχία σε κάμψη

Δεν παρουσιάζονται ανησυχητικές αστοχίες σε διάτμηση των δομικών στοιχείων.

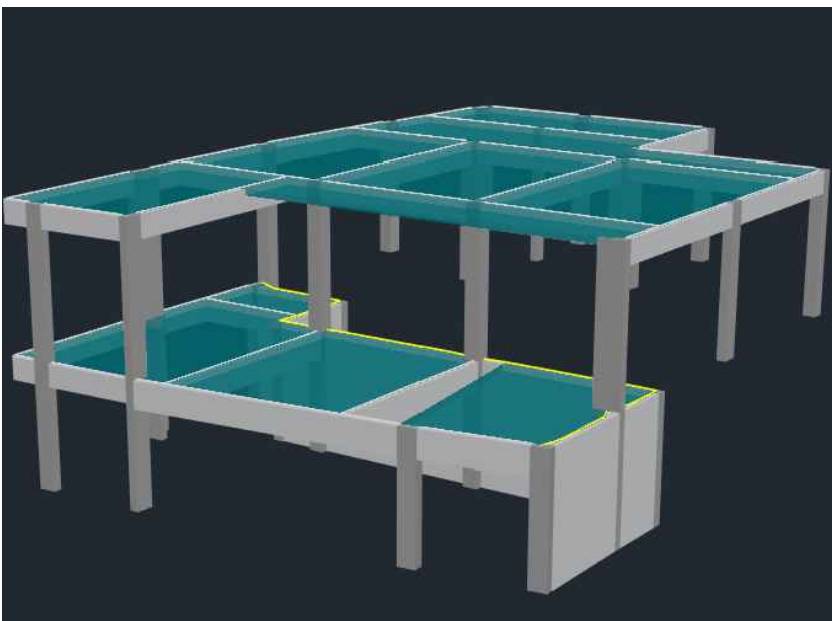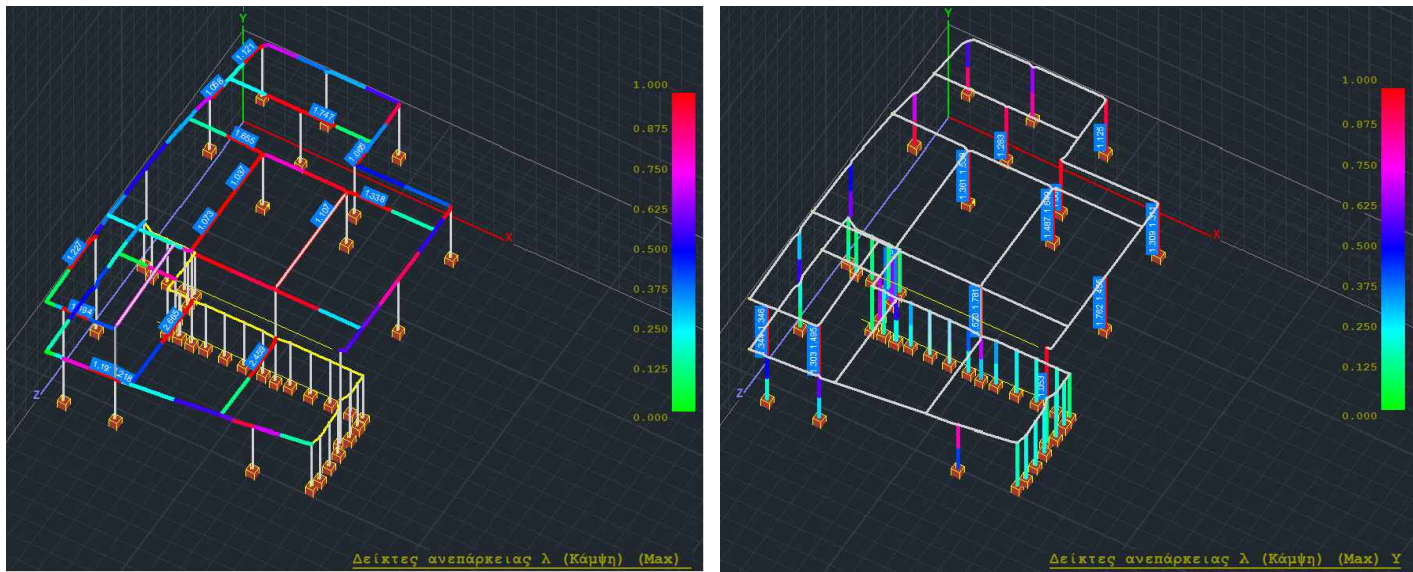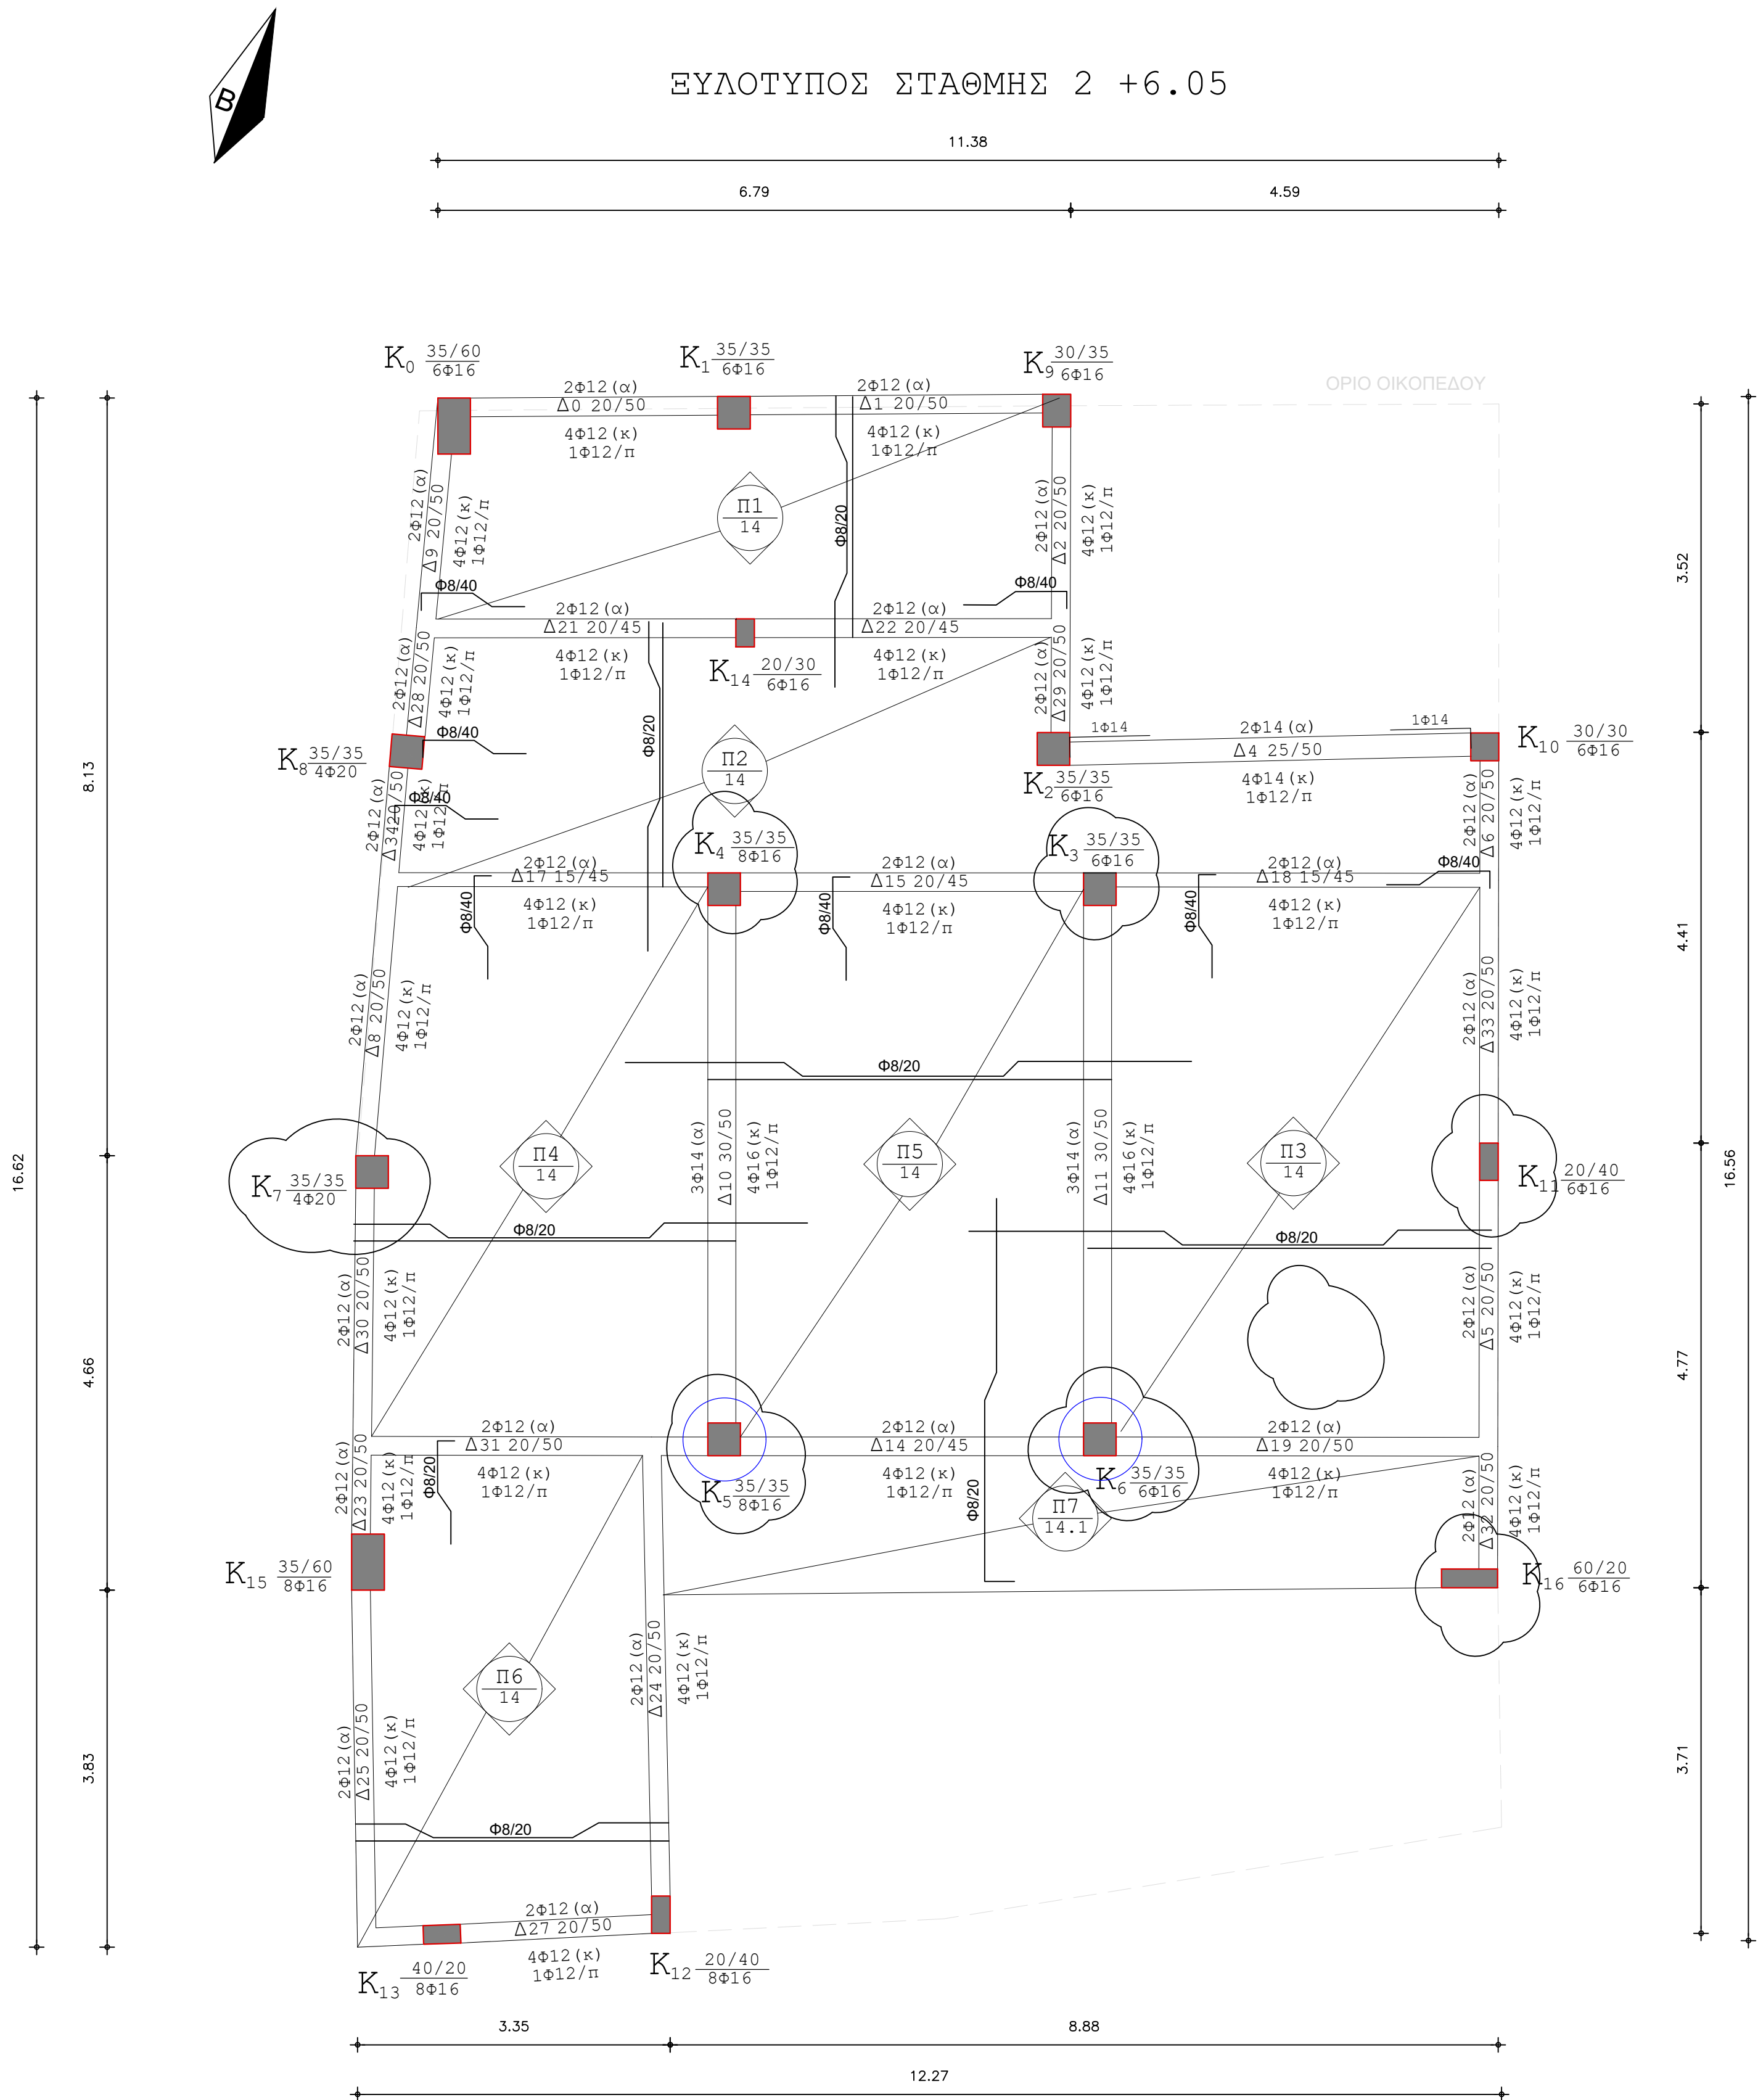

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
	ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ
	ΥΠΑΡΧΟΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ
	ΕΔΑΦΟΣ
	ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ HILTI PS300
	ΣΗΜΕΙΟ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ



SCHEMA IN THERA O.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Α.Μ. ΤΕΕ: 24067
Λαμπράκης Ιωάννης, Κατσούρης Κώστας
ΜΕΣΣΑΡΙΑ Τ.Κ. 84700 ΤΗΛ. 22860-30860

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ

ΘΕΣΗ :

ΧΩΡΑ ΑΝΑΦΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Σ 2

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ Α ΟΡΟΦΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :


ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

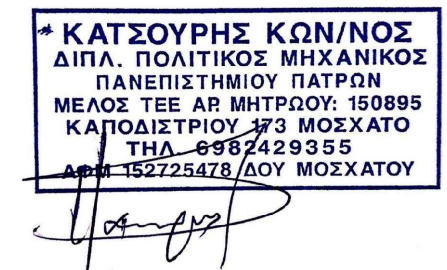

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

